



3 septembre 2015

Chez Cannondale, les garanties de qualité et de sécurité de nos produits sont d'une importance capitale. Nous fabriquons des vélos, composants et pièces de classe mondiale à l'intention de coureurs exigeant les meilleurs niveaux de performances.


Au cours des essais réguliers de nos produits, nous avons décelé un problème de sécurité potentiel sur l'ensemble potence/tube pivot OPI utilisé sur certains vélos de montagne. Nous en avons informé les autorités réglementaires compétentes et, bien qu'aucun accident ou blessure en découlant ne nous ait été rapporté, nous avons décidé qu'il était dans l'intérêt de nos clients de procéder à un rappel volontaire de cette pièce.

Sur les modèles construits entre 2011 et 2015, Cannondale a utilisé des potences OPI sur certains vélos de montagne. Certaines potences OPI ont également été vendues en service après-vente. Les essais ont montré que la nature du raccord entre la base de la potence OPI et le haut du tube pivot entraîne une résistance à la fatigue moindre. Cela pourrait entraîner une défaillance de la fourche et des risques d'accident ou de blessures graves. Pour remédier à cela, toutes les fourches équipées de pièces OPI doivent recevoir un kit d'entretoise chanfreinée spécial visant à bloquer et renforcer le raccord fileté entre la potence OPI et le tube pivot. Ce système permet de restaurer la résistance à la fatigue des pièces.

Vous avez une potence OPI concernée par ce rappel si le nom « OPI » est imprimé sur le dessus de votre potence. Dans ce cas, cessez immédiatement d'utiliser votre vélo et emmenez-le chez votre distributeur Cannondale agréé le plus proche afin d'obtenir le remplacement gratuit de cette pièce. Prenez rendez-vous par téléphone, le remplacement sera vite effectué. L'installation de la nouvelle pièce devrait prendre moins de 30 minutes. Nous savons que quitter les pistes pour effectuer cette intervention peut causer un désagrément, mais votre sécurité est très importante pour nous.

SÉCURITÉ NOTIFICATION DE RAPPEL

Vélos de montagne Cannondale de 2011-2015 équipés de potence OPI (One Piece Integration)

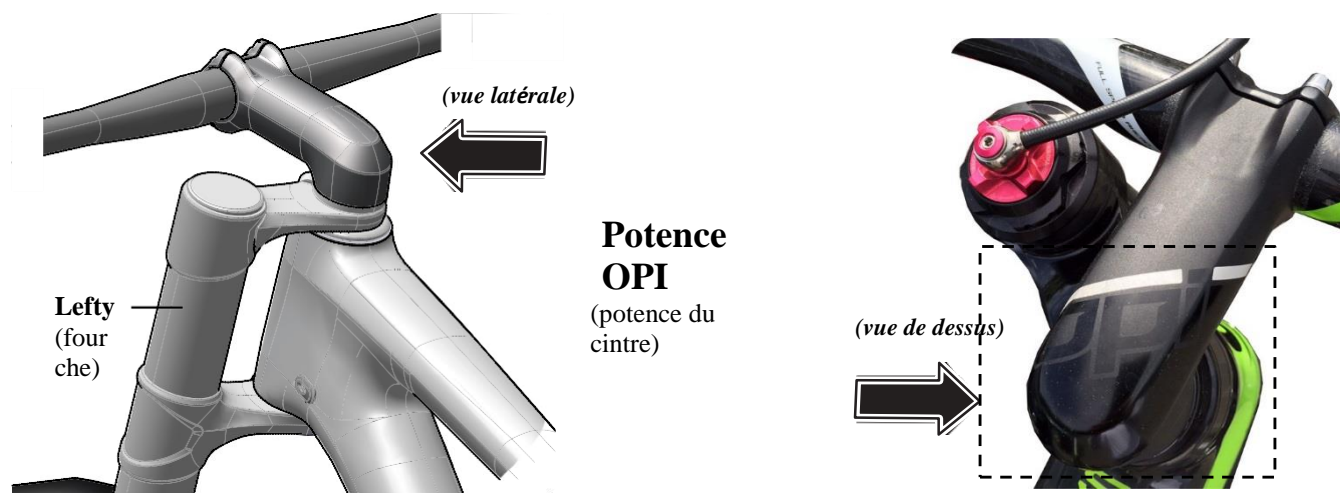

Votre vélo est concerné par ce rappel s'il est équipé d'une potence OPI.

Produit rappelé :

Ce rappel concerne les vélos de montagne Cannondale produits entre 2011 et 2015 avec une fourche avant Lefty assemblée avec un composant appelé « potence OPI » et un « pivot de fourche OPI ».

Le pivot de fourche OPI est rappelé. Il se trouve dans la douille de direction et n'est pas visible. La fourche Lefty et la potence OPI NE SONT PAS CONCERNÉES par ce rappel.

- Les potences OPI portent le logo « OPI » écrit en noir avec une bande blanche au-dessus. Les potences OPI sont lisses et sont arrondies au niveau de la douille de direction du vélo.
- Les potences OPI n'ont pas de boulons de potence, mais seulement 4 boulons sur le cintre.

Veuillez utiliser

- l'illustration ci-dessus pour identifier les vélos concernés par le rappel.

Fabricant / Importateur

Cycling Sports Group Inc., à Wilton, Connecticut (États-Unis).

Danger :

Les pivots de fourche OPI concernés par ce rappel ont une résistance à la fatigue moindre, qui pourrait entraîner au bout d'un certain temps la rupture des colliers ou des boulons de la fourche. Cela pourrait entraîner une perte de contrôle entraînant un accident.

Solution :

Les clients ayant un vélo équipé d'une potence OPI doivent immédiatement interrompre son utilisation et contacter le distributeur de vélos Cannondale agréé le plus proche. Les distributeurs Cannondale procéderont à l'inspection de la potence OPI et de la fourche à la recherche d'éventuels dommages et installeront sur le pivot de fourche de potence OPI une pièce de renforcement et des boulons de colliers Lefty neufs.